

## ВЕДОМОСТЬ

### повреждений, дефектов и отказов

**крана башенного передвижного, с самозахватным устройством для пакетной погрузки, полноповоротный, с передвижной тележкой по стреле КБ-572Б зав. № 1129, рег. № 341/0210**

№ п/п	Объект осмотра	Описание дефекта или повреждения	Заключения и рекомендации
1	Состояния несущих и вспомогательных элементов металлоконструкций	Засорены дренажные отверстия опор портала крана	Необходима очистка
		Деформирована площадка для обслуживания оголовка башни	Необходимо произвести ремонт
		Оборвано в четырех местах леерное ограждение проходной галереи стрелы крана	Необходимо произвести ремонт
2	Механизм передвижения грузовой тележки	Тормоз не функционирует	Необходимо произвести регулировку тормоза
		Прослаблены гайка и контргайка оси отводного блока (второй от основания стрелы)	Необходимо произвести обтяжку гаек и контргаек
		Прослаблена гайка оси ходового колеса грузовой тележки	Необходимо произвести обтяжку гаек
3	Механизм поворота	Обрыв болтов опорно-поворотного устройства в количестве 14 шт.	Необходимо произвести замену болтов
		<b>Не функционирует один из двух приводов механизма поворота крана</b>	Необходимо произвести ревизию
4	Электрооборудование	Отсутствует видимый контур заземления блокировки люка входа на опорно-поворотную часть крана	Необходимо восстановить видимый контур
		Электропроводка при прохождении через верхнюю часть поворотной секции башни перетирается о металлоконструкцию	Необходимо закрепить
5	Приборы и устройства безопасности	<b>Ограничитель грузоподъемности крана не функционирует (кран работает грейфером)</b>	Необходимо произвести ревизию
		Отсутствуют полуавтоматические рельсовые захваты	Не допускается. Устранить
		Аварийный выключатель в кабине управления находится в труднодоступном месте	Произвести перенос выключателей в кабине
6	Подкрановый путь	Зазоры в стыках рельсов достигают 8 мм (t ≈ 30°C; южный ряд подкранового пути)	Необходимо произвести наплавку